

روابط محاسباتی

ماشینهای الکتریکی  
(DC+AC)

تهیه و تنظیم :

علیرضا ضیاء شمس

## (( DC روابط ))

$\theta$  : نیروی محرکه مغناطیسی (بر حسب آمپر یا آمپر دور)

$\theta = N \cdot I$   $N$  : تعداد دور سیم پیچ

$I$  : شدت جریان الکتریکی (A)

$H = \frac{\theta}{L}$   $H$  : شدت میدان مغناطیسی (A/m)

$L$  : طول متوسط خطوط میدان (m)

$B$  : چگالی فوران مغناطیسی (T یا  $wb/m^2$ )

$B = \frac{\emptyset}{A}$   $\emptyset$  : شار مغناطیسی (v.s یا wb)

$A$  : سطحی که فوران از آن می گذرد ( $m^2$ )

$\mu$  : ضریب نفوذ مغناطیسی جسم (Wb/A.m)

$\mu_0 = \frac{B}{H}$   $\mu_0$  : ضریب نفوذ مغناطیسی در خلاء (Wb/A.m)

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  (برای سیم پیچهای بدون هسته آهنی)

$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$   $\mu_r$  : ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی

$R_m = \frac{L}{\mu * A} = \frac{L}{\mu_0 * \mu_r * A}$   $R_m$  : مقاومت مغناطیسی - رلوکتانس (A/Wb)

A : سطح مقطع هسته ( $m^2$ )

$R_c$ : مقاومت مغناطیسی هسته (A/Wb)

$$R_m = R_c + R_g \quad R_g: \text{مقاومت مغناطیسی فاصله هوایی (A/Wb)}$$

$$R_c = \frac{L_c}{\mu_0 * \mu_r * A} \quad L_c: \text{طول متوسط هسته (m)}$$

$$R_g = \frac{L_g}{\mu_0 * \mu_r * A} \quad L_g: \text{طول فاصله هوایی (m)}$$

$$\begin{cases} I = \frac{E}{R} \\ \emptyset = \frac{\theta}{R_m} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I \rightarrow \emptyset \\ E \rightarrow \theta \\ R \rightarrow R_m \end{cases}$$

$\theta$ : نیروی محرکه مغناطیسی کل مداربا فاصله هوایی (A)

$$\theta = \theta_c + \theta_g \quad \theta_c: \text{نیروی محرکه مغناطیسی هسته (A)}$$

$$\theta_g: \text{نیروی محرکه مغناطیسی فاصله هوایی (A)}$$

$$H_c = \frac{\theta_c}{L_c} \quad H_g = \frac{\theta_g}{L_g} \quad \theta = H_c \cdot L_c + H_g \cdot L_g$$

F: نیروی موثر بر هادی - نیروی لورنس - نیروی الکتروموتوری (N) - ((قانون دست چپ))

Z: تعداد هادیها (هر حلقه شامل دو هادی است).

$$F = Z \cdot B \cdot L \cdot I \quad B: \text{چگالی فوران مغناطیسی (T یا Wb/m^2)}$$

$$L: \text{طول هر هادی (m)}$$

$$I: \text{جریان عبوری از سیم پیچ (A)}$$

E: ولتاژ القایی ایجاد شده در سیم پیچ (v) - ولتاژ مولدی - ((قانون دست راست))

V: سرعت حرکت هادی (m/s) - سرعت قطع خطوط میدان

$$E = Z \cdot B \cdot L \cdot V \cdot \sin \alpha \quad \alpha: \text{زاویه ایجاد شده بین هادی و خطوط میدان}$$

((قانون فاراده))

N: تعداد حلقه ها

$$E = -N \frac{\Delta \emptyset}{\Delta t} \quad (\text{Wb}) : \text{تغییرات فوران}$$

(s) : تغییرات زمان  $\Delta t$

$$W = \frac{1}{2} L \cdot I^2 \quad (H) : \text{ضریب خودالقایی سیم پیچ}$$

(J) : انرژی ذخیره شده در سلف W

$$T = F \cdot r \cdot \sin \alpha \quad (N \cdot m) : \text{گشتاور ایجاد شده در هادی}$$

$$T = Z \cdot B \cdot L \cdot I \cdot r \cdot \sin \alpha \quad (m) : \text{فاصله هادی از مرکز}$$

$E_A$ : ولتاژ آرمیچر (ولتاژ القایی) - با درنظر گرفتن سرعت زاویه ای ( $\omega$ )

$$E_A = K \cdot \emptyset \cdot \omega \quad K : \text{ضریب ثابت}$$

(Wb) : فوران مغناطیسی ماشین

$$K = \frac{Z \cdot P}{2\pi \cdot a} \quad (\text{Rad/s}) : \text{سرعت زاویه ای رتور}$$

(R.P.m) : دور رتور

$$\omega = \frac{2\pi \cdot n}{60} \quad Z : \text{تعداد هادیهای ماشین}$$

P: تعداد زوج قطب (2P: تعداد قطب)

a: تعداد زوج راه جریان آرمیچر (2a: تعداد راههای جریان آرمیچر)

$$E_A = K' \cdot \emptyset \cdot n \quad 3.14 : \pi$$

$$K' = \frac{Z \cdot P}{60a} \quad E_A : \text{ولتاژ آرمیچر - با در نظر گرفتن سرعت رتور (n)}$$

$$T = K \cdot \emptyset \cdot I_A$$

T: گشتاور تولید شده در هادی (N.m)

(A): جریان آرمیچر (A)

$$\Delta P = P_1 - P_2$$

$\eta$ : راند مان ماشین - ضریب بهره (بر حسب درصد)

$$\% \eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 = \frac{P_1 - \Delta P}{P_1} \cdot 100$$

$\Delta P$ : تلفات کل

((تلفات در ماشینهای الکتریکی بطور کلی))

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ثابت} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} P_{Mec} \\ P_{Fe} \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} \text{اصطکاک} \\ \text{دور محور ماشین} \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} \text{دور محور ماشین} \\ \text{مقدار ولتاژ القایی} (E_A) \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} \text{فوكو} \\ \text{هیسترزیس} \end{array} \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} \text{دور محور ماشین} \\ \text{عبور جریان از سیم پیچها} \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} \text{هوا} \\ \text{تابع} \end{array} \end{array} \right. \end{array}$$

$$P_F = R_F \cdot I_F^2$$

P<sub>F</sub>: تلفات مسی در سیم پیچ تحریک (W)

$$P_A = R_A \cdot I_A^2$$

P<sub>A</sub>: تلفات مسی در آرمیچر (W)

$$P_{Cu} = P_F + P_A$$

P<sub>Cu</sub>: تلفات مسی کل ماشین (W)


$$\Delta P = P_{Mec} + P_{Fe} + P_{Cu}$$


$\Delta P$ : تلفات کل ماشین (W)

P<sub>e</sub>: توان الکترومغناطیسی (توانی که در فاصله هوایی بین قطبها و آرمیچر ایجاد می شود.)

P<sub>c</sub>: توان تبدیل یافته - قدرت تبدیل یافته - قدرت مکانیکی ناخالص (W)

$$P_e = E_A \cdot I_A = P_2 + P_{Cu} = \omega \cdot T_e = P_1 - (P_{Mec} + P_{Fe})$$

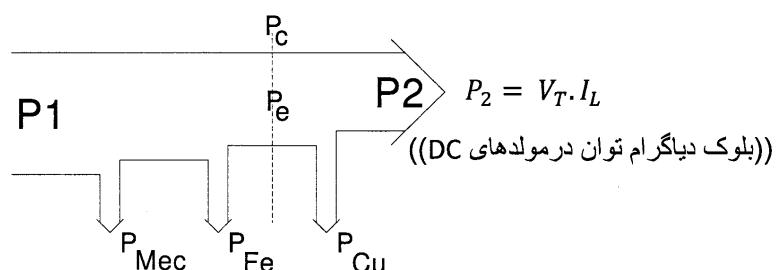

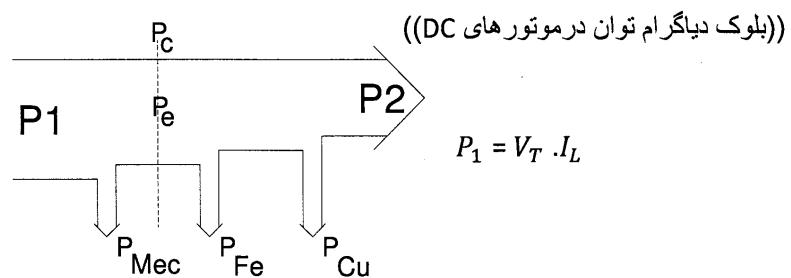

$$P_e = E_A \cdot I_A = P_2 + (P_{Fe} + P_{Cu}) = \omega \cdot T_e = P_1 - P_{Mec}$$

((انواع مولدهای جریان مستقیم)) :

1- مولد تحریک مستقل - تحریک جداگانه

2- مولد تحریک شنت

3- مولد تحریک سری

4- مولد تحریک کمپوند - مختلط


((مولد تحریک مستقل - تحریک جداگانه))

$\epsilon$ : عکس العمل مغناطیسی آرمیچر(v)

$I_A = I_L$  : جریان بار(A)  $I_L$

$I_F = \frac{V_F}{R_F}$  : جریان آرمیچر(A)  $I_A$

$V_T = E_A - R_A \cdot I_A - \epsilon$  : جریان تحریک (A)  $I_F$

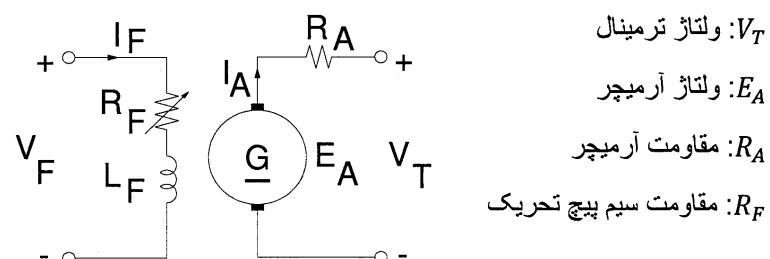

$V_T$ : ولتاژ ترمینال

$E_A$ : ولتاژ آرمیچر

$R_A$ : مقاومت آرمیچر

$R_F$ : مقاومت سیم پیچ تحریک